

Indicazioni di verniciatura per vernici per auto a 2 strati in bomboletta spray

per es. kit di bombolette spray costituite da vernice di base e vernice trasparente

1. Materiali necessari

- Bomboletta spray di vernice di base
- Bomboletta spray di vernice trasparente (eventualmente non inclusa nella fornitura)

2. Principi

- Temperatura di lavorazione: ca. 20 °C fino a 25 °C
- 400 ml sono sufficienti per circa 1,3 mq

3. Procedura

1. Agitare energicamente tutte le bombolette spray per circa 2 minuti e portare a temperatura ambiente (20 °C fino a 25 °C). La sfera di miscelazione deve essere chiaramente udibile.
2. Controllare la precisione del colore su un punto nascosto. Nel coperchio della bomboletta spray della vernice c'è un modello di colore.
3. Lavare l'auto e pulire con un detergente per silicone l'area danneggiata.
4. Carteggiare a umido la superficie da verniciare con carta vetrata di grana 800-1000.
5. Applicare il primer e lasciare asciugare completamente (eventualmente non incluso nella fornitura).
6. Carteggiare il primer bagnato con carta vetrata a grana 1000.
7. Pulire nuovamente la superficie con un detergente per silicone e rimuovere la vernice con un panno antipolvere o un panno in microfibra. A questo punto tutto dovrebbe essere privo di polvere e grasso.
8. Coprire in modo pulito le aree che non devono essere verniciate. Per far sì che l'area ridipinta appaia il meno visibile possibile, è sempre consigliabile verniciare sezioni complete. (Verniciare da un bordo / scanalatura al bordo / scanalatura seguente).
9. Indossare la maschera di verniciatura e spruzzare la zona da verniciare con una prima mano di vernice di base. (ATTENZIONE: per evitare fughe di vernice, non applicare la prima mano in modo coprente.)
10. Lasciare agire la vernice di base per 20 minuti.
11. Applicare il secondo strato di vernice di base. Questa volta verniciare per coprire e lavorare con movimenti uniformi e fluidi da un lato all'altro. Assicurarsi che le strisce verniciate si sovrappongano di circa 2/3.
12. Lasciare asciugare la vernice di base per altri 60 minuti. (Il tempo di asciugatura dipende molto dall'oggetto e dalla temperatura esterna. Quando è asciutta, la superficie della vernice è completamente opaca.)
13. Applicare la vernice trasparente (eventualmente non inclusa nella fornitura) allo stesso modo della vernice di base, anche in due strati (vedere i punti precedenti). (ATTENZIONE: la vernice di base deve essere completamente asciutta, altrimenti verrà sciolta dalla vernice trasparente e il risultato non sarà una superficie lucida, ma opaca).
14. Lasciare asciugare la vernice trasparente per 24 ore. (Il tempo di asciugatura dipende molto dall'oggetto e dalla temperatura esterna.)
15. Per ottenere un risultato perfetto e per uniformare le diverse superfici verniciate, l'area trattata può essere rifinita con una leggera levigatura dopo una settimana di asciugatura. Quindi lucidare nuovamente la superficie e sigillarla con cera dura.

MG PRIME® by MG Colors GmbH
conneKT 2
97318 Kitzingen
GERMANY

www.mg-prime.it
+39 02 9920 0028
info@mg-prime.it