

Indicazioni di verniciatura per vernici per auto a 2 strati in stilo di ritocco

ad es. per kit di stilo di ritocco costituito da vernice di base e vernice trasparente

1. Materiali necessari

- Stilo di ritocco di vernice di base
- Stilo di ritocco di vernice trasparente (eventualmente non incluso nella fornitura)

2. Principi

- Temperatura di lavorazione: ca. 20 °C fino a 25 °C
- Per le applicazioni ad aerografo, è possibile aggiungere alla vernice trasparente fino al 20% di diluente acrilico.

3. Procedura

1. Agitare energicamente entrambi i flaconi di vernice per circa 2 minuti e portare a temperatura ambiente (20 °C fino a 25 °C). La sfera di miscelazione deve essere chiaramente udibile.
2. Controllare la precisione del colore su un punto nascosto.
3. Lavare l'auto e pulire con un detergente per silicone l'area danneggiata.
4. Se sulle aree danneggiate sono presenti sporcizia e ruggine, carteggiarle accuratamente con carta vetrata a grana 600-800. (ATTENZIONE: Si prega di lavorare con attenzione e in modo molto selettivo per non danneggiare la vernice intatta).
5. Pulire nuovamente le aree danneggiate con un detergente per silicone. Queste devono essere ora completamente prive di polvere e grasso.
6. Aprire il flacone di vernice di base e tamponare con cura e leggermente le aree danneggiate. Nel tappo è integrato un pennello per l'applicazione della vernice.
7. Se dopo la prima applicazione della vernice di base non è stato ancora raggiunto uno strato di colore completamente coprente, ripetere il punto precedente dopo circa 20 minuti di asciugatura. (ATTENZIONE: per evitare disomogeneità nello spessore della vernice tra la zona riparata e la vernice originale, è importante applicare solo uno strato leggero di vernice).
8. Lasciare asciugare la vernice di base per 60 minuti. (Il tempo di asciugatura dipende molto dall'oggetto e dalla temperatura esterna. Quando è asciutta, la superficie della vernice è completamente opaca.)
9. Aprire il flacone di vernice trasparente e applicare uno strato sottile di vernice trasparente sulla vernice di base completamente asciutta. Anche qui nel tappo è integrato un pennello per l'applicazione della vernice. (ATTENZIONE: la vernice di base deve essere completamente asciutta, altrimenti verrà sciolta dalla vernice trasparente e il risultato non sarà una superficie lucida, ma opaca).
10. Lasciare asciugare la vernice trasparente per 24 ore. (Il tempo di asciugatura dipende molto dall'oggetto e dalla temperatura esterna.)
11. Per ottenere un risultato perfetto e per uniformare le diverse superfici verniciate, rifinire l'area trattata con una leggera levigatura dopo una settimana di asciugatura. Quindi lucidare nuovamente la superficie e sigillarla con cera dura.

MG PRIME® by MG Colors GmbH
conneKT 2
97318 Kitzingen
GERMANY

www.mg-prime.it
+39 02 9920 0028
info@mg-prime.it