

Indicazioni di verniciatura per vernici per auto a 3 strati con vernice trasparente 2K in barattolo

per es. per kit di bombolette spray costituite da vernice di fondo, vernice di base/di effetto, vernice trasparente 2K e indurente

1. Fornitura

- Barattolo di vernice di fondo pronto all'uso
- Barattolo di vernice di base/di effetto pronto all'uso
- Barattolo di vernice trasparente 2K (eventualmente non incluso nella fornitura)
- Barattolo di indurente (eventualmente non incluso nella fornitura)

2. Principi

- La vernice di fondo e di base sono regolati in modo pronto all'uso. Non diluire o mescolare con altri componenti.
- Rapporto di miscelazione della vernice trasparente: 2 parti di vernice trasparente, 1 parte di indurente
- Pressione aerografo/pistola per verniciare: 3,0 a 3,5 bar
- Ugello aerografo/pistola per verniciare: da 1,3 a 1,4 mm
- Temperatura di lavorazione: ca. 20 °C fino a 25 °C
- 500/1000 ml sono sufficienti per circa 2,5/5,0 mq.

3. Procedura

1. Portare i barattoli di vernice di fondo e di base/di effetto a temperatura ambiente (ca. 20 °C fino a 25 °C) e mescolare.
2. Controllare la precisione del colore su un punto nascosto.
3. Lavare l'auto e pulire / sgrassare con un detergente per silicone l'area danneggiata.
4. Carteggiare a umido la superficie da verniciare con carta vetrata di grana 800-1000.
5. Applicare il primer e lasciare asciugare completamente (non incluso nella fornitura).
6. Carteggiare il primer bagnato con carta vetrata a grana 1000.
7. Pulire nuovamente la superficie con un detergente per silicone e rimuovere la vernice con un panno antipolvere o un panno in microfibra. A questo punto tutto dovrebbe essere privo di polvere e grasso.
8. Coprire in modo pulito le aree che non devono essere verniciate. Per far sì che l'area ridipinta sia il meno visibile possibile, è sempre consigliabile verniciare sezioni complete. (Verniciare da un bordo / scanalatura al bordo / scanalatura seguente).
9. Indossare la maschera di verniciatura e spruzzare la zona da verniciare con una prima mano di vernice di fondo. (ATTENZIONE: per evitare fughe di vernice, non applicare la prima mano in modo coprente.)
10. Lasciare agire la vernice di fondo per 20 minuti.
11. Applicare il secondo strato di vernice di fondo. Questa volta verniciare per coprire e lavorare con movimenti uniformi e fluidi da un lato all'altro. Assicurarsi che le strisce verniciate si sovrappongano di circa 2/3.
12. Lasciare asciugare la vernice di fondo per 60 minuti. (Il tempo di asciugatura dipende molto dall'oggetto e dalla temperatura esterna. Quando è asciutta, la superficie della vernice è completamente opaca.)
13. Applicare la vernice di base / di effetto nello stesso modo della vernice di fondo, anche in due strati (vedere i punti precedenti). (ATTENZIONE: la vernice di fondo deve essere asciugata completamente, in caso contrario la vernice di base / di effetto si può staccare.)
14. Lasciare asciugare gli strati di vernice per altri 60 minuti. Il tempo di asciugatura dipende molto dall'oggetto e dalla temperatura esterna. Quando è asciutta, la superficie della vernice è completamente opaca. (ATTENZIONE: la vernice di base/di effetto deve essere completamente asciutta prima di applicare la vernice trasparente, altrimenti verrà sciolta da quest'ultima e il risultato non sarà una superficie lucida, ma opaca.)
15. La vernice trasparente (eventualmente non inclusa nella fornitura) deve essere miscelata in un rapporto di 2:1 (2 parti di vernice trasparente, 1 parte di indurente). Miscelare sempre solo la quantità di vernice trasparente e di indurente necessaria per la fase di lavoro in corso.
16. Applicare anche la vernice trasparente in due strati (vedere i punti precedenti).
17. Lasciare asciugare la vernice trasparente per 24 ore. (Il tempo di asciugatura dipende molto dall'oggetto e dalla temperatura esterna.)

MG PRIME® by MG Colors GmbH
conneKT 2
97318 Kitzingen
GERMANY

www.mg-prime.it
+39 02 9920 0028
info@mg-prime.it